

Xerox® ColorQube® 9301 / 9302 / 9303

Identificazione software

Versione 3

AVVISO Un nuovo aggiornamento firmware è disponibile per ColorQube 9301/9302/9303. La nuova versione contiene i miglioramenti più recenti a ConnectKey® 1.5 Technology e può essere installata su una macchina che contiene già ConnectKey nonché macchine più vecchie con installate versioni firmware precedenti (non ConnectKey). È necessario scaricare il file o i file corretti che corrispondono al modello della macchina e il modello risultante desiderato. Per ulteriori informazioni su ConnectKey, visitare www.xerox.com/ConnectKey

PASSAGGIO 1: determinare la versione software corrente del sistema

Stampare un rapporto di configurazione dal pannello anteriore della macchina come indicato di seguito:


- A. Premere il pulsante **Info** (Informazioni).




- B. Nella scheda **Machine Information** (Informazioni macchina), premere il pulsante **Information Pages** (Pagine di informazioni).



- C. Selezionare **Configuration Report** (Rapporto configurazione) e premere il pulsante **Print** (Stampa).

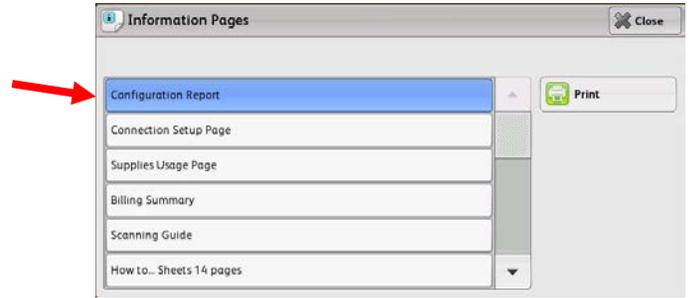

- D. Cercare la **System Software Version** (Versione software di sistema) nella sezione intitolata **Common User Data** (Dati utente comuni).

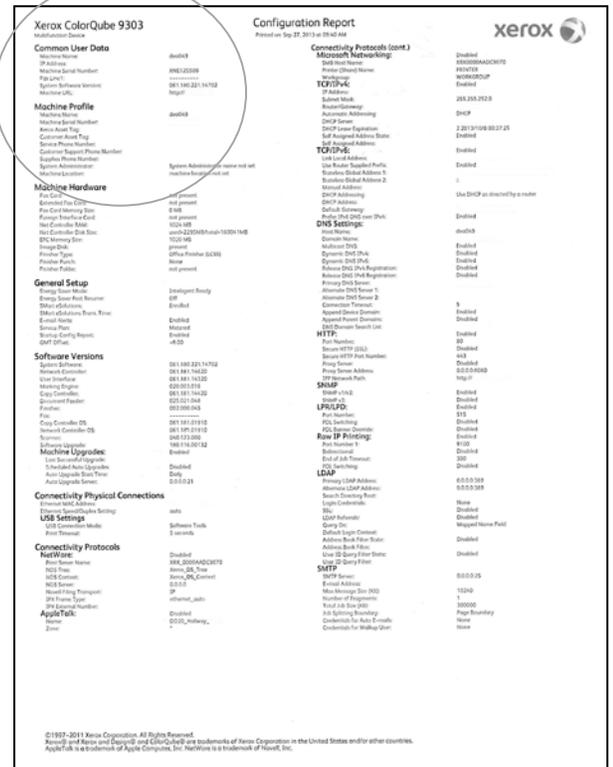

AVVISO Conservare questo rapporto di configurazione per riferimento fino a quando non è stato completato l'aggiornamento software.

PASSAGGIO 2: determinare il processo di download da seguire

Utilizzare la seguente tabella per accedere al file e alle istruzioni di download in base alla versione in esecuzione e al risultato che si desidera ottenere.

| Se la versione del software di sistema inizia con: | È disponibile: | Utilizzare questo collegamento per scaricare il firmware: |
|--|---|--|
| 071.180.xxx.xxxxx o versioni successive | Modello ConnectKey 9301 / 9302 / 9303 | Per caricare il firmware ConnectKey più recente su un modello ConnectKey: Collegamento a file di download: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx Collegamento a istruzioni (scelta consigliata): Aggiornamento a versione più recente di ConnectKey V072.18x.xxx.xxxxx |
| 061.180.xxx.xxxxx | Modello non ConnectKey 9301 / 9302 / 9303 | Scelta 1: per caricare il firmware non ConnectKey più recente su un modello non ConnectKey: Collegamento a file di download: CQ_930X_V061.180.221.14709 |
| | | Scelta 2: per eseguire l'aggiornamento da un modello non ConnectKey al firmware ConnectKey più recente: Leggere le informazioni importanti sottostanti relative al processo a 2 passaggi prima di iniziare l'aggiornamento: Aggiornamento in due fasi a versione più recente di ConnectKey |

Aggiornamento da modello non ConnectKey a modello ConnectKey più recente (processo a due passaggi)

Se la versione del software di sistema inizia con 061.180.xxx.xxxx e si desidera eseguire l'aggiornamento al firmware più recente del controller ConnectKey, è necessario completare un processo a due passaggi.

1. Completare innanzitutto un processo di aggiornamento speciale da 061.180.xxx.xxxxx a 071.181.203.05402. Il processo di aggiornamento speciale **richiede un'unità flash USB vuota, una capacità di almeno 1 GB** e in genere **da 1 a 2 ore per essere completato**. Le istruzioni di aggiornamento speciali sono disponibili in corrispondenza di questo [collegamento](#).
2. Sarà quindi possibile eseguire l'aggiornamento al firmware più recente del controller ConnectKey. Questo processo di aggiornamento può essere eseguito tramite la pagina Web di Servizi Internet CentreWare® e richiede circa 30 minuti. Le istruzioni di aggiornamento per questo passaggio sono disponibili in corrispondenza di questo [collegamento](#).

Sebbene se non sia richiesto, si consiglia di aggiornare anche il driver della stampante per sfruttare le nuove funzioni di questo aggiornamento software. Fare clic [qui](#) per ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni aggiuntive incluse nell'aggiornamento, visitare www.xerox.com/ConnectKey.

AVVISO Se si esegue l'aggiornamento a un modello ConnectKey, non eseguire il downgrade a una versione firmware non ConnectKey senza seguire il processo corretto. Per eseguire il downgrade a un modello ConnectKey precedente, contattare l'assistenza clienti Xerox.